

Министерство образования

Республики Беларусь

УО «Полоцкий государственный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторной работе

«Фрезерный станок модели 6Р11МФ3-1 с устройством
ЧПУ на базе микро-ЭВМ «Электроника 60 М»

по дисциплине

«Системы управления технологическим
оборудованием»

для студентов специальности 36 01 03

«Технологическое оборудование
машиностроительного производства»

Новополоцк 2006

УДК 621.865.8(076.5)

Одобрены и рекомендованы к изданию
Методической комиссией машиностроительного факультета

Кафедра металлорежущих станков и инструментов

Составитель:

А. И. Голембиевский, канд. техн. наук, профессор

Рецензенты:

В. А. Данилов, д.т.н., профессор

В. А. Терентьев, старший преподаватель

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины «Системы управления технологическим оборудованием» по специальности 36 01 03

© УО «Полоцкий государственный университет», 2006

В В Е Д Е Н И Е

Одним из наиболее эффективных средств автоматизации серийного и мелкосерийного производства является применение металлорежущих станков с ЧПУ. Эти станки сочетают в себе высокую производительность и точность специальных автоматов с универсальностью неавтоматизированных станков общего назначения. Их можно легко и быстро переналадывать, они не требуют сложного инструмента и сложной дорогой оснастки. По производительности один многоинструментальный станок с ЧПУ заменяет несколько станков общего назначения.

Технологическая подготовка производства при использовании станков с ЧПУ содержит новый, существенный элемент - подготовку управляющих программ. Рациональная эксплуатация станков с ЧПУ не может быть организована без глубокого знания этих станков и принципов программирования.

I. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Ознакомление с особенностями конструкции многоинструментального фрезерного станка модели 6Р1ДМФ3-1 с УЧПУ 2Р32 на базе микро-ЭВМ "Электроника 60М".

Освоение методики разработки управляющих программ для станков с современными микропроцессорными УЧПУ.

Приобретение технологического опыта обработки деталей на станках с УЧПУ при различных режимах управления.

2. ОГЛАШЕНИЯ О СТАНКЕ

Фрезерный станок с автоматической сменой инструмента и УЧПУ модели 6Р1ДМФ3-1 предназначен для выполнения сверлильно-фрезерно-расточных работ, т.е. операций, требующих последовательной обработки несколькими инструментами в автоматическом цикле. Станок выполнен по компоновке типа "Агрегат". В верхней части его станины смонтирован вертикальный шпиндель с приводом, в средней - инструментальный магазин в виде гольца вокруг станины, в нижней части размещен резервуар для смазки.

По вертикальным направляющим станины перемещается консоль (ось Z). По горизонтальным направляющим консоли перемещаются

салазки (ось Y). По направляющим салазок перемещается стол (ось X). Перемещения по осям X, Y, Z осуществляются от отдельных электродвигателей.

Инструментальный магазин на 8 инструментов предназначен для выполнения автоматической смены инструмента. Он выполнен в виде кольца, охватывающего станцию. Перемещения кольца (влево и вправо) и опускание - подъем) осуществляются гидроцилиндром, управляемым по программе. Выбор инструмента осуществляется коммандоаппаратом.

Наибольший продольный ход стола (координата X) - 630 мм, наибольший поперечный ход (координата Y) - 300 мм и наибольший вертикальный ход (координата Z) - 350 мм.

Круговая частота вращения шпинделя - 63...2500 мин⁻¹. Длительность подач стола - 6...4800 мм/мин.

Максимальный вес обрабатываемой заготовки - 350 кгс. Наименьший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, - 125 мм.

Органы обслуживания и управления станка снабжены графическими символами, часть которых, необходимая оператору, приведена в таблице I.

3. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧПУ

УЧПУ 2Р32 выполнено на базе микро-ЭВМ "Электроника 60М" для управления станками фрезерной группы и относится к классу аппаратных устройств с вводом программы с перфоленты в коде ИСО. Составление программы облегчается наличием в языке программирования вызовов технологических подпрограмм и постоянных циклов, которые заранее вводятся в зону памяти для хранения. Использование подпрограмм и циклов освобождает программиста от расчетов промежуточных траекторий перемещения инструмента.

Технические характеристики УЧПУ:

Вид интерполяции - линейно-круговая.

Число управляемых осей - 3.



Число одновременно работающих осей при линейной интерполяции - 3. То же при круговой интерполяции - 2.

Дискретность задания размеров - 0,001 мм.

Таблица I

Символ	Наименование
1	2
	Насос смазки
	Глазок контроля работы насоса смазки
	Верхний уровень жидкости
	Заполнение
	Слив
	С оператора
	К оператору

Продолжение таблицы I

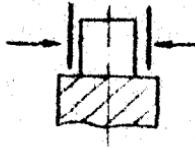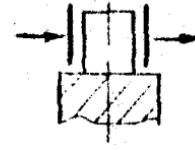1	2
	Включение. Пуск
	Отключение. Стоп
	Включение гидравлики
	Зажим инструмента
	Разжим инструмента
	Исходное положение

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ

4.1. Структура программы

Программа обработки записывается на 8-дорожковой перфоленте в виде последовательности кадров, определяемой последовательностью обработки. Кадр состоит из информационных слов (команд). При составлении программы используется адресный способ записи слов буквенными адресами. Для этого применяется алфавитно-числовой набор по ГОСТ 13052-74. Значение символов адресов приведено в таблице 2.

Таблица 2

Символ адреса	Значение символа
I	2
A	Угловое перемещение вокруг оси X
B	То же
C	То же
D	Функция коррекции
E	Номер кадра перехода
F	Функция подачи
G	Подготовительная функция
H	Количество повторений участка программы
J	Параметр интерполяции или шаг резьбы параллельно оси X
K	То же Y
L	То же Z
M	Обращение к подпрограмме
N	Вспомогательная функция
P	Номер кадра
R	Третья функция перемещения, параллельная оси X

Продолжение таблицы 2

I	!	2
Q	То же Y	
R	Формальный параметр	
S	Частота вращения шпинделя	
T	Функция инструмента	
U	Вторая функция перемещения, параллельного оси X	
V	То же Y	
W	То же Z	
X	Первичное перемещение по оси X	
y	То же Y	
	То же Z	

Значение управляемых символов и специальных знаков приведено в таблице 3.

Таблица 3

Символ	Наименование	Значение
I	2	3
%	Конец кадра	
(Начало программы	
)		Знак, обозначающий, что следующая за ним информация не предназначена для считывания и отработки
/	Пропуск кадра	Знак, обозначающий, что следующая за ним информация должна считываться и отрабатываться
		Знак, обозначающий, что кадр программы управления может отрабатываться или не отрабатываться в зависимости

Продолжение таблицы 3

	1	2	1	3
	от положения органа управления на пульте управления			
:	Главный кадр			
②	Операция над параметрами или переход к технологической подпрограмме		Символ, обозначающий изменение последовательности выполнения кадров технологической программы или выполнение двухадресной операции над параметрами подпрограмме	

Программа обработки составляется таким образом, чтобы в кадре записывалась та геометрическая, технологическая и вспомогательная информация, которая изменяется по относению к предыдущему кадру.

Каждый кадр программы должен содержать слово "номер кадра" либо символ ":" , информационные слова и символ ПС. Информационные слова в кадре должны записываться в следующей последовательности: слово "количество повторений участка программы", слово или слова "подготовительная функция", слово "функция коррекции", слово или слова "размерные перемещения", слово "функция подачи", слово "частота вращения шпинделя", слово "функция инструмента", слово или слова "вспомогательная функция", слово "подпрограмма", слово "параметр подпрограммы".

Слова "размерные перемещения" записываются в следующей последовательности: X , Y , Z , U , V , W , P , Q , J .
J , K , A , B , C .

Информационные слова состоят из адресного символа и числа. В качестве числа может выступать формальный параметр. Таким образом, формат программы имеет вид: N 001 Н02 G 02
Д02 X+043 Y+043 Z+043 U+043 V+043 W+043
J+043 J+043 K+043 A+043 B+043 C+043 F+04 S 05
T03 M02 L 4 R03+07 E+04 ② 02 R 03.

Символ ② , следующий за символом Е, определяет вид перехода, а число при символе R - номер параметра, по которому производится анализ условий перехода.

Символ ":" используется только в управляющей программе вместо символа *N*.

В пределах одного кадра программы не должны использоваться слова с одинаковыми адресами кроме слов *G*, *M*, *D*, *R*.

Подготовительная функция *G* разбита на группы (таблица 4).

Таблица 4

Группа	Код	Функция и ее содержание
	1	2
	2	3
I	<i>G 00</i>	Позиционирование - перемещение на быстром ходу в заданную точку с торможением в конце кадра до станочной константы. Предварительно запрограммированная скорость перемещения игнорируется, но не отменяется.
	<i>G 01**</i>	Линейная интерполяция
	<i>G 02</i>	Круговая интерполяция по часовой стрелке
	<i>G 03</i>	Круговая интерполяция против часовой стрелки
	<i>G 33</i>	Нарезание резьбы с постоянным шагом
	<i>G 60</i>	Точное позиционирование в пределах одной или двух определенных зон допусков
II*	<i>G 28</i>	Автоматический выход в исходную точку через промежуточную точку
	<i>G 29</i>	Автоматический выход из исходной точки через промежуточную точку
III*	<i>G 04</i>	Пауза - задержка в обработке на время, заданное в кадре
IV	<i>G 40**</i>	Отмена всех коррекций
	<i>G 41</i>	Коррекция на радиус инструмента левая. Используется, когда инструмент находится слева от обрабатываемой поверхности, если смотреть от режущего инструмента в направлении его движения относительно изделия
	<i>G 42</i>	Коррекция на радиус инструмента правая
V*	<i>G 45</i>	Обеспечивает автоматическое включение сопрягающей дуги между данным и предыдущим кадрами

Продолжение таблицы 4

Продолжение таблицы 4

	I	!	2	!	3
XIII	<i>G 17</i> ^{**}	Плоскость обработки XY, UY, XV, UV			
	<i>G 18</i>	То же ZU, WX, WU, ZX			
	<i>G 19</i>	То же YZ, VZ, YW, VW			
XIV	<i>G 43</i> ^{**}	Отмена всех коррекций			
	<i>G 43</i>	Коррекция инструмента положительная			
	<i>G 44</i>	Коррекция инструмента отрицательная			
XVI	<i>G 20</i>	Масштабирование			
	<i>G 21</i>	Отмена масштаба			
XVII	<i>G 59</i>	Программируемый дополнительный сдвиг нуля станка			

Примечание к таблице 4: * - функция действует только в одном кадре, ** - функция устанавливается автоматически при включении УЧПУ.

В одном кадре можно задавать только одну функцию из каждой группы.

Основные функции М приведены в таблице 5.

Таблица 5

Код !	Функция и её содержание	!	Примечание
I	2	3	
M00	Программируемый останов. Дальнейшая работа возобновляется нажатием кнопки "Пуск"		Выполняется после перемещения, запрограммированного в данном кадре
M01	Останов с подтверждением. Функция аналогична M00, но выполняется только при предварительном подтверждении с пульта оператора		

Продолжение таблицы 5

	1	2	1	3
M02	Конец программы. Указывает на завершение отработки программы детали		Выполняется после окончания перемещения, запрограммированного в данном кадре	
M03	Вращение шпинделя по часовой стрелке		Выполняется до начала перемещения, запрограммированного в данном кадре	
M13	То же с охлаждением			
M04	Вращение шпинделя против часовой стрелки			
M14	То же с охлаждением			
M05	Останов шпинделя (с выключением охлаждения)		Выполняется после окончания перемещения, запрограммированного в данном кадре	
M06	Смена инструмента		Выполняется в том кадре, в котором задана	
M17	Выход из подпрограммы		Выполняется после отработки данного кадра	
M20	Конец повторяющегося участка программы			
M30	Конец ленты -- конец программы с переходом на начало программы			
M37	Уменьшение подачи в 100 раз			
M36	Отмена функции M37			

При необходимости осуществления режима "Основная программа" кадры, которые не должны отрабатываться, помечаются символом "Пропуск", который записывается перед символом "Номер кадра".

4.2. Управляющая технологическая программа

Отсчет координат при задании перемещений в кадре может быть абоолютным или относительным. При абоолютном отсчете ($G 90$) размеры задаются относительно начала действующей в кадре ста-ночной или рабочей системы координат. При относительном отсче-те ($G 91$) размеры задаются относительно системы координат, начало которой помещено в начальную точку текущего кадра.

Перед началом отработки детали подвижные части станка (коор-динаты) выводятся в одно из крайних положений. Это положение по каждой координате фиксируется датчиками и называется исход-ной точкой.

Станочной системой координат (ССК) называется система,рас-положение которой относительно исходной точки определяется с помошью станочных констант. Начало ССК называется нулем стан-ка. Рабочей (РСК) называется система, начало которой сдвинуто относительно нуля станка. При задании в кадре функции $G 53$ перемещение задается в ССК. При задании $G 54$ или $G 55$ пе-ремещение задается в одной из двух РСК. При этом начало РСК сдвигается линейно по каждой из координат в соответствии с предварительно заданными константами. Расположение линейных сдвигов по координатам приведено в таблице 6. С помощью функ-ции $G 92$ начало РСК можно перенести в любую точку в преде-лах рабочего пространства станка.

Таблица 6

№ конст.	№ массива		Вид константы
			3
0			Смещение начала отсчета по координате X
1			То же
2			—“—
3			—“—
4	I		—“—
5			—“—
6			—“—
7			—“—
8			—“—

X

Y

Z

U

V

W

A

B

C

Продолжение таблицы 6

I	!	2	!	3
9				Смещение начала отсчета по координате X
I0				To же
II				-"-
I2				-"-
I3	II			-"-
I4				-"-
I5				-"-
I6				-"-
I7				-"-

Значения координат, заданные в текущем кадре, содержатем функцию G 92, представляют собой координаты точки (•) A (рис. I), лежащейся конечной (•) участка программируемого контура, заданного в предыдущем кадре, во вновь созданной РСК.

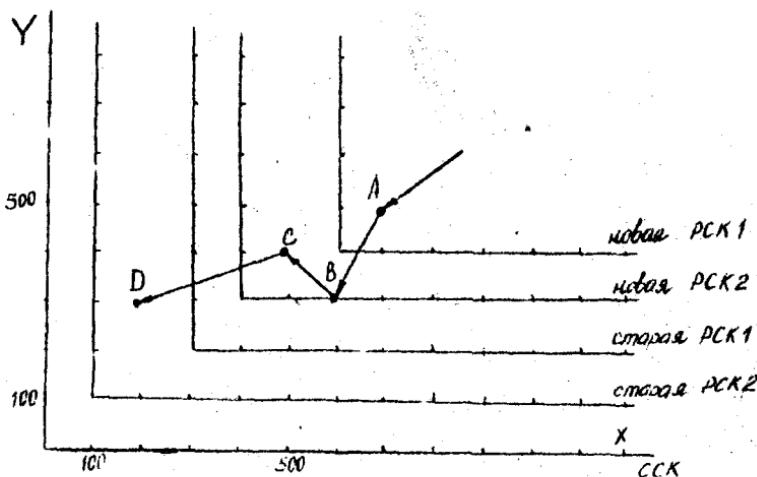


Рис. I

При сдвиге нуля одной из систем координат в кадре ($G 92$) точно так же сдвигается другая рабочая координата системы координат, так что их взаимное расположение остается неизменным. В кадре ($G 92$) нет перемещений инструмента. Производится только пересчет констант, определяющих положение нуля РСК относительно ССК.

Фрагмент программы к рис. I

<i>N</i>	<i>I01</i>	<i>G 54</i>	<i>X400</i>	<i>Y300</i>	<i>ПС</i>
<i>N</i>	<i>I02</i>	<i>G 92</i>	<i>X100</i>	<i>Y100</i>	<i>ПС</i>
<i>N</i>	<i>I03</i>		<i>X0</i>	<i>Y-100</i>	<i>ПС</i>
<i>N</i>	<i>I04</i>	<i>G 55</i>	<i>X100</i>	<i>Y100</i>	<i>ПС</i>
<i>N</i>	<i>I05</i>	<i>G 53</i>	<i>X300</i>	<i>Y300</i>	<i>ПС</i>

В кадре *N I01* инструмент перемещен в (.) А (*X400, Y300*) в старой РСК I. В кадре *N I02* формируется новая РСК I таким образом, что (.) А будет иметь в этой РСК (*X100, Y100*). Одновременно РСК 2 сдвигается, причем значения линейных сдвигов по осям такие же как у РСК I. В итоге формируются две новые системы координат. В кадре *N I03* перемещение в (.) В с координатами (*X0, Y-100*) в новой РСК I. В кадре *N I04* перемещение в (.) С, которая в новой РСК 2 имеет координаты (*X100, Y100*). В кадре *N I05* осуществляется перемещение в (.) Д с координатами (*X300, Y300*) в ССК.

При составлении технологической программы обрабатываемый контур разбивается на участки, представляющие собой либо отрезки прямых, либо дуги окружности. В случае иных кривых контур аппроксимируется прямыми и дугами.

Линейная интерполяция. При этом виде интерполяции в одном кадре может быть задано не более пяти координат.

На рис.2 перемещения при линейной интерполяции заданы в абсолютных размерах.

На рис.3 перемещения заданы в приращениях.

N	I	G 90	G 01	X18000	Y23000	HC
N	2			X73500	Y50000	HC
N	3			X52500	Y10000	HC
N	4			X18000	Y23000	HC

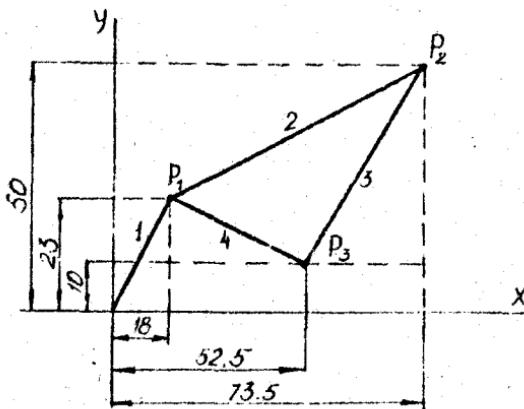


FIG. 2

N	I	G 91	G 01	X22500	Y29000	HC
N	2			X67000	Y42500	HC
N	3			X-30000	Y-58500	HC
N	4			X-37000	Y16000	HC

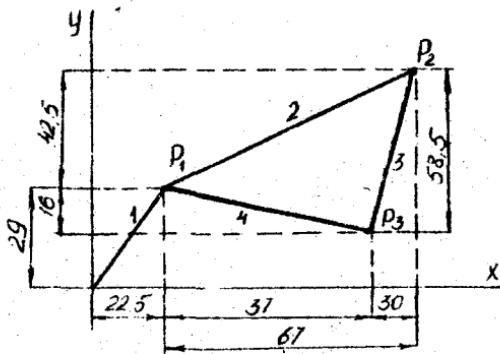


FIG. 3

Круговая интерполяция. Для задания этого вида интерполяции в кадре необходимо задать:

- направление обхода дуги ($G\ 02$ или $G\ 03$);
- плоскость обработки ($G\ 17$, $G\ 18$, $G\ 19$);
- проекция радиус-вектора кругового участка, проведенного из центра круга в начальную (•);
- координаты конечной (•) в относительных ($G\ 91$) или абсолютных ($G\ 90$) величинах.

Обе координаты конечной точки и обе проекции радиус-вектора в кадре необходимо задавать явно, т.е. нулевые значения этих величин в кадре должны обязательно задаваться.

Пример задания круговой интерполяции по часовой стрелке в плоскости XY в относительных размерах ($G\ 91$) приведен на рис.4, где P_0 и P_K – начальная и конечная точки обрабатываемого контура.

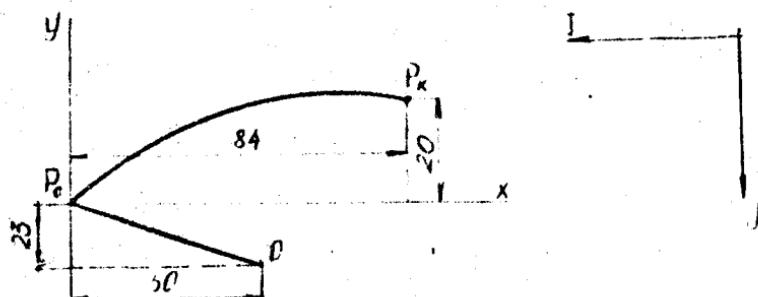


Рис.4

M 105 G 91 G 17 G 02 X84000 Y20000 J 50000
j -23000 ПС

Задание круговой интерполяции против часовой стрелки в плоскости XY при абсолютном отсчете ($G\ 90$) приведен на рис.5.

M 106 G 90 G 17 G 03 X50000 Y25000 J -1000
j -30000 ПС

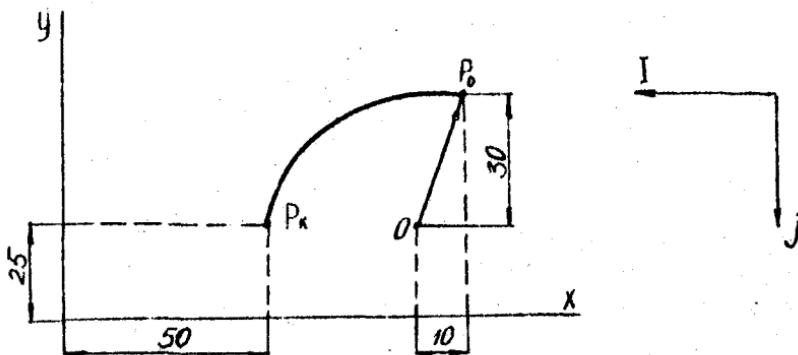


Рис.5

Задание полного круга в относительных величинах (б 91) приведено на рис.6

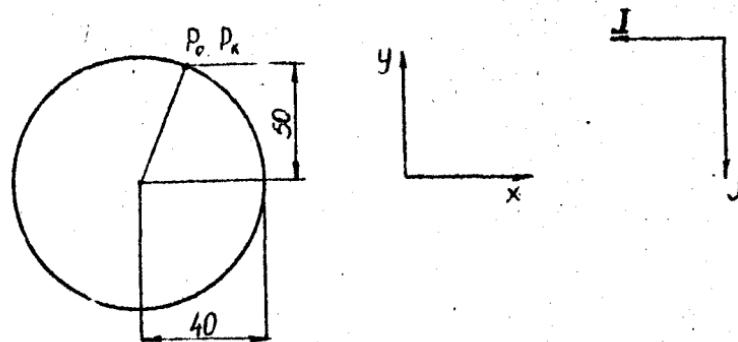


Рис.6

Н 100 б 91 б 17 б 02 х₀ у₀ I -40000 j -50000 ИС

Задание полного круга в абсолютных ($G 90$) величинах приведено на рис.7.

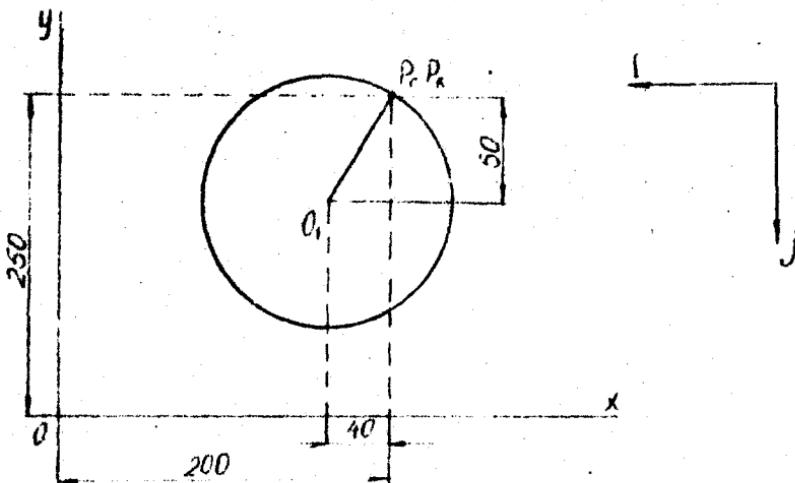


Рис.7

~~M 100 G 90 G 17 G 02 X200000 Y250000 I -40000
J -50000 ПС~~

Обработка с учетом коррекции. Коррекция положительная (отрицательная) задается функцией $G 43$ ($G 44$) и словом J , которые записываются в строгой последовательности перед каждой корректируемой координатой. Отмена коррекции производится функцией $G 40$ или заданием ДОО. Функция $G 40$ отменяет все виды коррекций по всем координатам, ДОО отменяет коррекцию только по той координате, перед которой она задана, и не суммирует задание функции $G 43$ ($G 44$).

Задание линейной интерполяции с коррекцией инструмента положительной и отрицательной при работе в абсолютных размерах показано на рис.8, где пунктирная линия – траектория движения центра инструмента, сплошная – программируемая траектория.

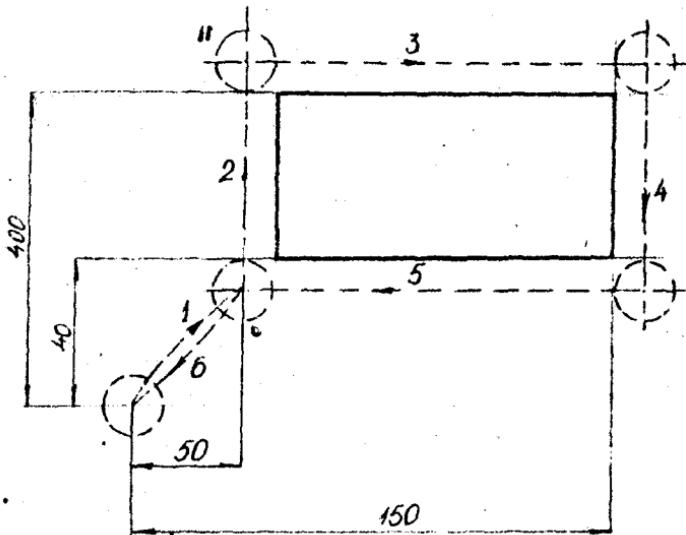


Рис.8

№ 1	<i>G 90 G 00 G 44</i>	ДОИ	X50000	<i>G 44</i>	ДОИ	Y40000	ПС
№ 2	<i>G 01</i>			<i>G 43</i>		Y100000	P1000 ПС
№ 3		<i>G 43</i>	X150000				ПС
№ 4				<i>G 44</i>		Y+40000	ПС
№ 5		<i>G 44</i>	X50000				ПС
№ 6	<i>G 00</i>	ДОИ	X0		ДОИ	Y0	ПС

ДОИ = 10000

Задание линейной интерполяции с коррекцией при работе в относительных размерах показано на рис.9.

Задание линейной и круговой интерполяции при работе в относительных размерах приведено на рис.10

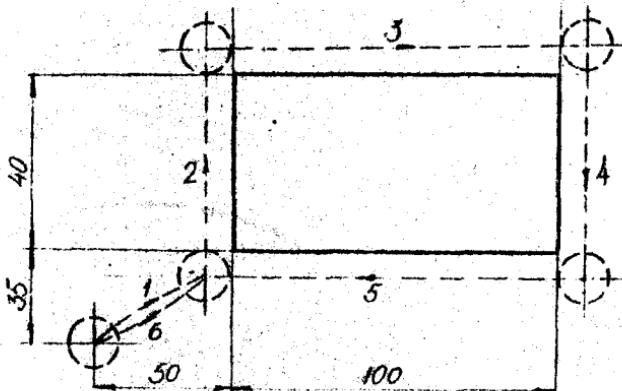


Рис.9

# 1	G 91	G 00	G 44	DOI	X50000	G 44	DOI	Y35000	HC
# 2		G 01				G 43		Y40000	F1000 HC
# 3			G 43		X100000				HC
# 4						G 44		J-40000	HC
# 5			G 44		X-100000				HC
# 6		G 00		DOI	X-50000			DOI Y-35000	HC
DOI=500									

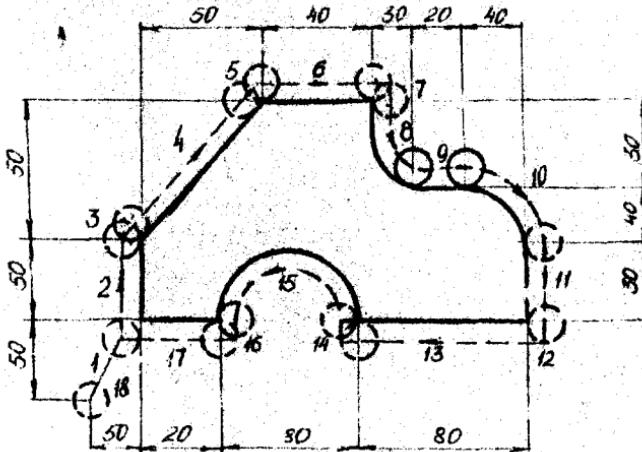


Рис.10

# 1	6 91	6 00	6 44	ДО1	X50000	6 44	ДО1	Y50000	ПС
# 2		6 01					ДО0	Y50000	Г300 ПС
# 3		6 02		ДО2	X0	6 43	ДО2	Y0 I0	Г0 ПС
# 4		6 01			X50000			Y50000	ПС
# 5		6 02		ДО0	X0		ДО1	Y0 I0	Г0 ПС
# 6		6 01			X40000				ПС
# 7		6 02	6 43	ДО1	X0		ДО0	Y0 I0	Г0 ПС
# 8		6 03		ДО0	X30000		ДО1	Y-30000	Г30000 Г0 ПС
# 9		6 01			X20000				ПС
# 10		6 02		ДО1	X40000		ДО0	Y-40000	Г0 Y-40000 ПС
# 11		6 01						Y-30000	ПС
# 12		6 02		ДО0	X0	6 44	ДО1	Y0 I0	Г0 ПС
# 13		6 01			X-80000				ПС
# 14		6 02	6 41	ДО1	X0		ДО0	Y0 I0	Г0 ПС
# 15		6 03	6 43		X-80000			Y0 I-40000	Г0 ПС
# 16		6 02		ДО0	X0		ДО1	Y0 I0	Г0 ПС
# 17		6 01	6 44	ДО0	X-20000		ДО1	Y0	ПС
# 18		6 00		ДО0	X-50000		ДО0	Y-50000	ПС
# 19		M30	II						

ДО1 = 7000

ДО2 = 5000

Компенсация радиуса инструмента. При обработке детали с контуром центр инструмента перемещается по контуру, расположенному от контура детали на расстоянии радиуса инструмента (эквивалентный контур).

Указывая радиус инструмента и запрограммировав контур детали, можно обрабатывать контур различными инструментами, если использовать функцию компенсации радиуса инструмента, левую 6-41 или правую 6-42.

Пример задания компенсации (левой) радиуса инструмента приведен на рис. II.

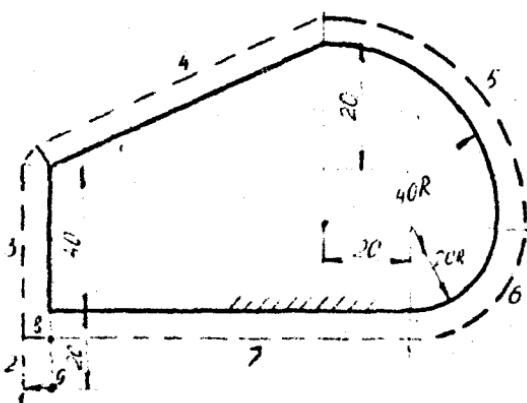


Fig. II

№ 1	G 91	G 17	G 03	G 41	Д08	j 60000	HC
№ 2	G 01	Z -25000	E100	HC			
№ 3		Y60000	R250	HC			
№ 4	G 45	X40000	Y20000	HC			
№ 5	G 02	G 45	X40000	Y-40000	I0	j -40000	HC
№ 6			X-20000	Y-20000	I-20000	j 0	HC
№ 7	G 01		X-60000	HC			
№ 8	G 00		Z 25000	HC			

4.3. Технологические подпрограммы

Повторяющиеся процессы обработки могут быть сведены в подпрограммы, которые вводятся в память УЧПУ до начала работы. Перфолента с подпрограммами начинается символами L , ПС. Подпрограммы, обращение к которым осуществляется из управляющих программ, называются подпрограммами первого уровня, а подпрограммы, обращение к которым осуществляется из подпрограмм первого уровня, называются подпрограммами второго уровня.

Пример составления основной программы и подпрограммы приведен на рис.12.

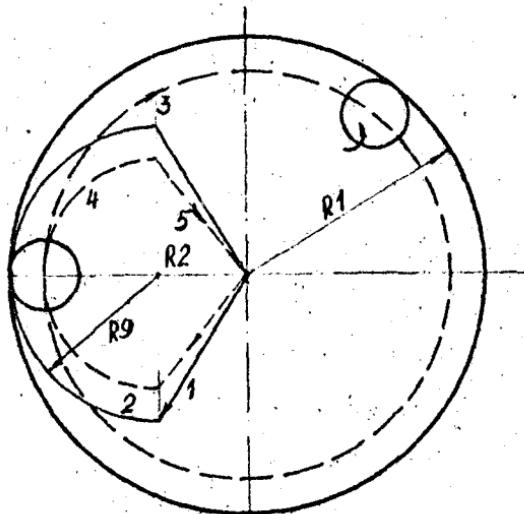


Рис. 12

нологических переходов, текст программы, результаты измерений полученной детали. При необходимости внести коррекции в программу.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Судоплатов И.П. Обработка деталей на станках с ЧПУ. -М.: Машиностроение, 1976.
2. Шарин Ю.С. Подготовка программ для станков с ЧПУ. -М.: Машиностроение, 1980.
3. Голембивский А.И. Методические указания к выполнению учебно-исследовательской работы "Координатно-сверлильный станок с автоматической сменой инструмента и программным управлением модели КС 12-500 М" для студентов специальности 0601. -Новополоцк, изд. НИИ, 1982.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Цель работы.....	3
2. Общие сведения о станке.....	3
3. Краткая характеристика УЧПУ.....	4
4. Программирование обработки.....	7
4.1. Структура программы.....	7
4.2. Управляющая технологическая программа.....	14
4.3. Технологическая подпрограмма.....	25
4.4. Постоянные циклы.....	26
4.5. Подготовка управляющих программ.....	27
5. Последовательность выполнения работы.....	27
Литература.....	28