

**ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
К ПАТЕНТУ**
(12)

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ (19) BY (11) 6165



(13) C1

(51)⁷ B 23C 3/28

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

**(54) СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПАЗОВ НА ТОРЦЕ ДЕТАЛИ И СТАНОК
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ**

(21) Номер заявки: а 19990206

(22) 1999.03.02

(46) 2004.06.30

(71) Заявитель: Полоцкий государствен-
ный университет (BY)

(72) Авторы: Данилов Виктор Алексеевич;
Киселев Руслан Анатольевич (BY)


(73) Патентообладатель: Полоцкий государ-
ственный университет (BY)

(57)

1. Способ обработки пазов на торце детали, при котором сообщают заготовке и инструменту согласованные одинаково направленные вращательные движения вокруг параллельных осей и инструменту относительное движение подачи вдоль оси вращения заготовки, отличающийся тем, что частоту вращения заготовки задают циклически пере-
менной с периодом, соответствующим одному обороту инструмента.

2. Станок для обработки пазов на торце детали, содержащий шпиндель инструмента и заготовки, привод вращения инструмента, привод подачи инструмента вдоль оси враще-
ния заготовки и кинематическую цепь деления, связывающую между собой шпиндель ин-
струмента и заготовки, отличающийся тем, что шпинNELи заготовки и инструмента связаны дополнительной кинематической цепью, снабженной механизмом автоматиче-
ского изменения угловой скорости вращения заготовки.

3. Станок по п. 2, отличающийся тем, что механизм автоматического изменения уг-
ловой скорости вращения заготовки выполнен в виде некруглых зубчатых колес.

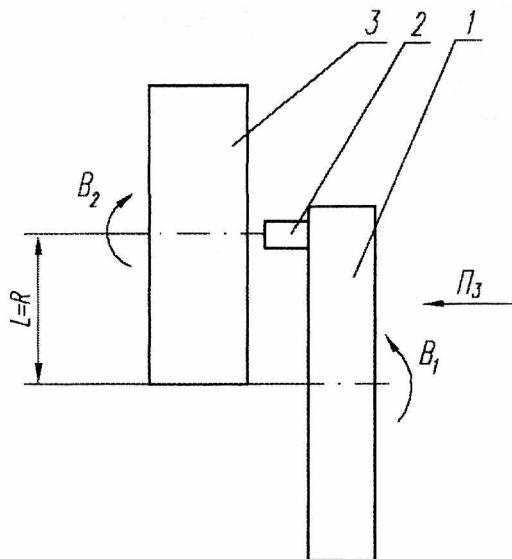

Фиг. 1

ВУ 6165 С1

4. Станок по п. 2, **отличающийся** тем, что механизм автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки выполнен в виде цепной передачи с некруглой звездочкой.

(56)

Малов А.Н. Механизация и автоматизация металлорежущих станков. -М.: Машиностроение, 1969. - С. 78-80.

SU 1593898 A1, 1990.

SU 1241589 A1, 1989.

SU 1180177 A, 1985.

Изобретение относится к области обработки резанием и найдет применение в машиностроении при изготовлении различных деталей с пазами на торцах, например кулачковых муфт, роторов и т.п.

Известен способ обработки пазов на торце детали [1], согласно которому заготовке и резцовой головке сообщают согласованные вращательные движения вокруг скрещивающихся под прямым углом осей, а резцовой головке сообщают в плоскости вращения заготовки взаимосвязанные поступательное перемещение и поворот, причем поступательное перемещение осуществляют вдоль прямой, пересекающейся с осью вращения заготовки, а поворот резцовой головки выполняют вокруг оси, перпендикулярной этой прямой и пересекающейся с осью вращения резцовой головки.

Недостатком известного способа является сложность кинематики из-за необходимости согласования поступательного перемещения и поворота инструмента. Его недостатком является также разбивка боковых граней формируемых пазов.

Известен также способ обработки пазов на торце детали резцовой головкой, которой и заготовке сообщают одинаково направленные согласованные вращательные движения вокруг параллельных осей с отношением частот, равным двум, и относительное движение подачи вдоль оси вращения заготовки [2]. Количество резцов в головке устанавливают в два раза меньше числа обрабатываемых пазов.

Недостатком данного способа является то, что количество резцов в головке зависит от числа пазов. Кроме того, точность обработки зависит от погрешности расположения резцов. Это ограничивает технологические возможности способа и точность обработки.

Известен станок для фрезерования пазов [3], содержащий шпиндель инструмента и заготовки, привод вращения инструмента, загрузочное устройство, привод подачи заготовки относительно инструмента вдоль обрабатываемого паза, механизм прерывистого поворота заготовки на угол между соседними пазами.

Недостатком известного станка является наличие механизма прерывистого поворота заготовки, что обусловливает дискретные процессы при обработке и приводит к возникновению дополнительных погрешностей. Его недостатком является также осуществление движения подачи вдоль формируемого паза, что увеличивает длину рабочего хода инструмента и снижает производительность.

Известно также устройство на базе токарного станка для обработки пазов на торце детали ([2], стр. 79, рис. II-57), которое содержит шпиндель инструмента и заготовки, привод вращения инструмента, привод подачи инструмента вдоль оси вращения заготовки и кинематическую цепь деления, связывающую между собой шпиндель инструмента и заготовки. Передаточное отношение цепи деления постоянно и равно двум.

Недостатком известного устройства является невозможность формирования одним резцом несколько пазов, что ограничивает его технологические возможности.

Задачей настоящего предложения является устранение отмеченных недостатков, т.е. расширение технологических возможностей и повышение точности обработки.

ВУ 6165 С1

Указанная задача решается за счет того, что заготовке и инструменту сообщают согласованные одинаково направленные вращательные движения вокруг параллельных осей и инструменту относительное движение подачи вдоль оси вращения заготовки, при этом частоту вращения заготовки задают циклически переменной с периодом, соответствующим одному обороту инструмента.

Станок, реализующий предлагаемый способ, содержит шпинделы инструмента и заготовки, привод вращения инструмента, привод подачи инструмента вдоль оси вращения заготовки, кинематическую цепь деления, связывающую между собой шпинделы инструмента и заготовки, и дополнительную кинематическую цепь между шпинделами заготовки и инструмента, снабженную механизмом автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки.

Согласно предложению, механизм автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки может быть выполнен в виде:

- некруглых зубчатых колес;
- цепной передачи с некруглой звездочкой.

Отличительные признаки предлагаемого способа и станка обеспечивают получение технического результата в виде возможности управления количеством пазов, формируемых одним резцом. Благодаря этому способ обладает по сравнению с прототипом более широкими технологическими возможностями при более высокой точности обработки по расположению пазов.

Сущность предложения поясняется чертежом, содержащим 6 фигур.

На фиг. 1 показана схема обработки; на фиг. 2 - кинематическая структура станка; на фиг. 3 - механизм автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки в виде некруглых зубчатых колес; на фиг. 4 - тоже в виде цепной передачи с некруглой звездочкой; на фиг. 5 - обработанная деталь; на фиг. 6 - разрез на фиг. 5.

Схема обработки радиальных пазов на торце детали представлена на фиг. 1. Обработку осуществляют инструментом 1, имеющим резец 2, расположенный на окружности радиусом R . Ось инструмента 1 устанавливают от оси заготовки 3 на расстоянии $L = R$. В процессе обработки инструменту 1 и заготовке 3 сообщают согласованные вращательные движения соответственно B_1 и B_2 с отношением их угловых скоростей таким, чтобы за один оборот инструмента 1 оно принимало на некотором участке значение, равное двум, а на остальном компенсировало вызванную несогласованность движений. Для получения заданной глубины пазов инструменту сообщают поступательное перемещение Π_3 вдоль оси вращения заготовки (движение подачи).

Кинематическая структура станка, реализующего описанный способ обработки, приведена на фиг. 2.

Станок содержит привод вращения инструмента 1, состоящий из двигателя 4 и органа настройки 5 скорости резания, шпиндель 6 и 7 соответственно инструмента 1 и заготовки 3, дополнительную кинематическую цепь с механизмом 8 автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки и органом настройки 9, кинематическую цепь деления с суммирующим механизмом 10 и органом настройки 11. Для осуществления поступательного перемещения инструмента вдоль оси заготовки служит привод подачи, состоящий из двигателя 12, органа настройки 13 и винтовой пары 14.

Механизм автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки может иметь различное конструктивное исполнение. Согласно фиг. 3, этот механизм содержит некруглые зубчатые колеса 15, 16. Их параметры таковы, что за один оборот инструмента 1 колесо 16 совершает целое число оборотов. Некруглые колеса имеют четыре участка, обеспечивающие различные передаточные отношения i между инструментом и заготовкой, например, на участке BC $i = 8/3$, на участке DA $i = 3/8$, участки AB и CD являются переходными. Суммирующий механизм 10 складывает или вычитает движения, переда-

ВУ 6165 С1

ваемые кинематической цепью 16-11-10 с постоянным и кинематической цепью 15-9-10 с переменным передаточным отношением.

Механизм по фиг. 4 выполнен в виде цепной передачи с некруглой звездочкой 17, передающей вращение на ведомую звездочку 18. Для обеспечения постоянного натяга цепной передачи используется звездочка 19. Суммирующий механизм 10 складывает или вычитает движения, передаваемые цепью 17-11-10 с постоянным и цепью 17-18-9-10 с переменным передаточным отношением.

Перед обработкой настраивают кинематические цепи станка: вращения инструмента, деления, неравномерного вращения заготовки, подачи инструмента.

Станок работает следующим образом.

Шпиндель 6, несущий инструмент 1, получает вращение от двигателя 4 с частотой, настраиваемой органом настройки 5. Шпиндель 7 с заготовкой 3 получает вращение, представляющее сумму двух вращательных движений B_2' и B_2'' . Вращение B_2' передается шпинделю 7 от шпинделя 6 через орган настройки 11 и суммирующий механизм 10. Угловая скорость этого движения задается органом настройки 11. Вращение B_2'' передается шпинделю 7 от шпинделя 6 через механизм 8 автоматического изменения угловой скорости заготовки, орган настройки 9 и суммирующий механизм 10. Угловая скорость вращения B_2'' изменяется циклически с периодом, равным одному обороту инструмента. Инструмент 1 получает перемещение P_3 вдоль оси вращения заготовки от двигателя 12 с помощью винтовой пары 14. Скорость этого перемещения задается органом настройки 13. Скорость резания V при обработке предлагаемым способом равна геометрической сумме скоростей инструмента и заготовки в месте формирования паза. Максимальное ее значение равно окружной скорости инструмента:

$$V = 2\pi n R, \quad (1)$$

где R - радиус положения режущего элемента.

Поэтому частоту вращения инструмента для заданной скорости резания настраивают по зависимости:

$$n = \frac{V}{2\pi R}. \quad (2)$$

Параметры настройки станка определяют по зависимостям, приведенным в табл. 1, где представлены данные цикла обработки за время одного оборота инструмента: позиция 1 - параметры схемы обработки за первую половину оборота инструмента; позиция 2 - параметры схемы обработки за вторую половину оборота инструмента; позиция 3 - параметры схемы обработки за один цикл.

Приведенные в таблице параметры обработки и настройки станка имеют следующие обозначения:

i - отношение угловых скоростей инструмента 1 и заготовки 3;

i_x - передаточное отношение органа настройки 11 (фиг. 2);

i_y - передаточное отношение органа настройки 9 (фиг. 2);

x - характеристика механизма 8 автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки, равная передаточному отношению данного механизма за первую половину оборота инструмента;

n_1 - дополнительное число оборотов заготовки за первую половину оборота инструмента;

n_2 - дополнительное число оборотов заготовки за вторую половину оборота инструмента;

m - количество оборотов, передаваемое заготовке по цепи с постоянным передаточным отношением.

ВУ 6165 С1

Таблица 1

№	Количество оборотов инструмента	Количество оборотов заготовки	Параметры обработки и настройки станка
1	1/2	1/4	$i=2$ $n_1=xi_y$ $m=1/4-xi_y^*$ или $m=1/4+xi_y^{**}$
2	1/2	$1/4-xi_y+(1-x)i_y^*$ или $1/4+xi_y-(1-x)i_y^{**}$	$i=1/(1/4-xi_y+(1-x)i_y)^*$ или или $m=1/4+xi_y^{**}$
3	1	$1/2-xi_y+(1-x)i_y^*$ или $1/2+xi_y-(1-x)i_y^{**}$	

* - суммирующий механизм работает в режиме суммирования;

** - суммирующий механизм работает в режиме вычитания.

Приведенные зависимости справедливы при условии, что ненастраиваемые одиночные передачи станка имеют передаточное отношение, равное единице.

Из этих зависимостей следует, что:

$$i_y = \frac{1}{(1 \pm 2x)} \left(\frac{2P}{Z} - \frac{1}{2} \right), \quad (3)$$

где P - число пропускаемых пазов;

Z - число формируемых пазов;

$$i_x = \frac{2}{1 \pm 4xi_y}, \quad (4)$$

знак "-" принимается при суммировании движений, передаваемых по цепям с постоянным и переменным передаточным отношением, а "+" - при вычитании этих движений.

Так как обработка ведется одним резцом с частотой вращения заготовки, циклически переменной с периодом, соответствующим одному обороту инструмента, погрешность расположения пазов определяется только кинематикой станка, благодаря чему повышается точность обработки.

Пример.

Обработанная деталь (фиг. 5, 6) имеет следующие параметры: наружный диаметр $D = 70$ мм; внутренний диаметр $d = 40$ мм; количество пазов - 70; глубина пазов $h = 5$ мм; ширина пазов $t = 3$ мм. Скорость резания $V = 40$ м/мин; подача на зуб $S_z = 0,02$ мм; радиус инструмента $R = 50$ мм.

Обработка пазов осуществляется станком, снабженным механизмом автоматического изменения угловой скорости вращения заготовки в виде некруглых зубчатых колес с характеристикой $x = 3/8$ при работе суммирующего механизма в режиме сложения движений.

Определяем передаточное отношение органов настройки 11 и 9, задавшись числом пропускаемых пазов $P = 19$:

$$i_y = \frac{1}{\left(1 - 2 \cdot \frac{3}{8}\right)} \cdot \left(\frac{2 \cdot P}{Z} - \frac{1}{2} \right) = 4 \cdot \left(\frac{19 \cdot 2}{70} - \frac{1}{2} \right) = \frac{6}{35},$$

$$i_x = \frac{2}{1 - 4 \cdot 3/8 \cdot 6/35} = \frac{70}{26}.$$

ВУ 6165 С1

В табл. 2 представлены параметры обработки и настройки станка, полученные на основе табл. 1.

Таблица 2

№	Количество оборотов инструмента	Количество оборотов заготовки	Параметры обработки и настройки станка
1	1/2	1/4	$i=2$ $n_1=3/8 \cdot 6/35$ $m=1/4 \cdot 3/8 \cdot 6/35=13/70$
2	1/2	$1/4 \cdot 3/4 \cdot 6/35 + 6/35 = 41/140$	$i=70/41$ $n_2=5/8 \cdot 6/35$ $m=13/70$
3	1	19/35	

Расчетное значение частоты вращения инструмента для заданной скорости резания в соответствии с (2): $n = 160 \text{ мин}^{-1}$.

Настройку станка производят в следующем порядке: настраивают органом 5 частоту вращения инструмента 1, органом 13 скорость подачи, органом настройки 11 передаточное отношение $i_x = 70/26$, органом настройки 9 передаточное отношение $i_y = 6/35$. Согласуют установку инструмента с механизмом автоматического изменения частоты вращения заготовки.


В процессе обработки инструменту сообщают вращение с частотой 160 мин^{-1} , а заготовке - согласованное с ним одинаково направленное вращательное движение вокруг параллельной осей и относительное движение вдоль оси вращения заготовки с подачей 0,02 мм/зуб. Частоту вращения заготовки задают переменной: на участке, ограниченным контуром детали, ее отношение к частоте вращения заготовки задают равным двум, а на остальном равным $70/41$. Затем цикл повторяется до полной обработки всех пазов. Предлагаемый способ обработки и станок позволяют обрабатывать детали с различным числом пазов одним резцом, что исключает погрешности, характерные для многорезцовых инструментов. За счет перенастройки гитар тем же инструментом обеспечивается обработка деталей с различным числом пазов.

Таким образом, предлагаемое техническое решение имеет более широкие технологические возможности и позволяет с более высокой точностью обрабатывать детали с равномерно расположенными пазами.


Источники информации:

1. А.с. СССР 1798053, МПК В23С 3/00, 1993.
2. Малов А.Н. Механизация и автоматизация универсальных металорежущих станков. -М.: Машиностроение, 1969. - С. 78-80.
3. А.с. СССР 1593898, МПК В23 7/00, 1990.


BY 6165 С1

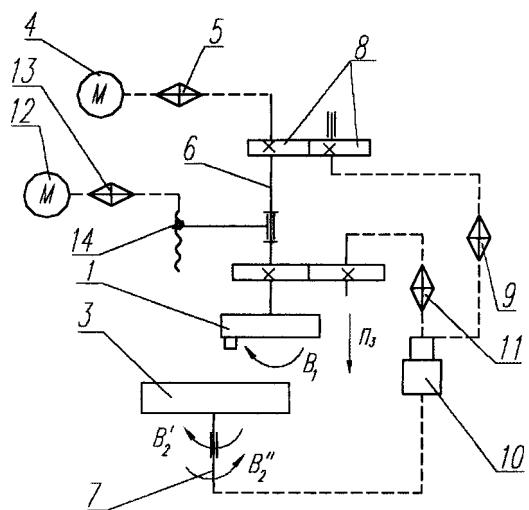


Фиг. 2

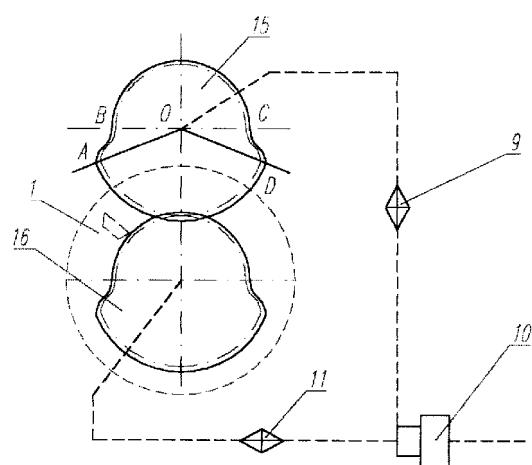


Фиг. 3

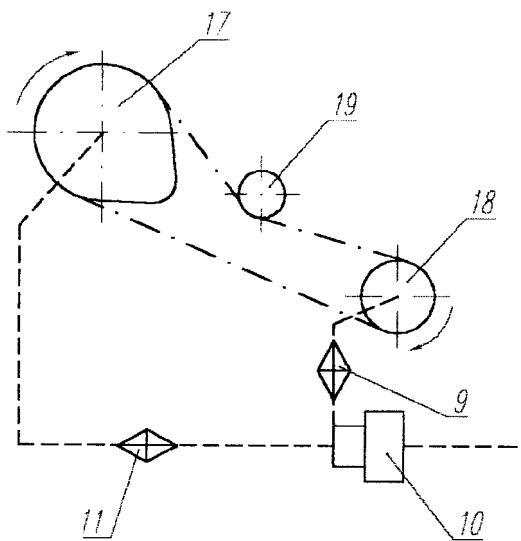

Фиг. 4

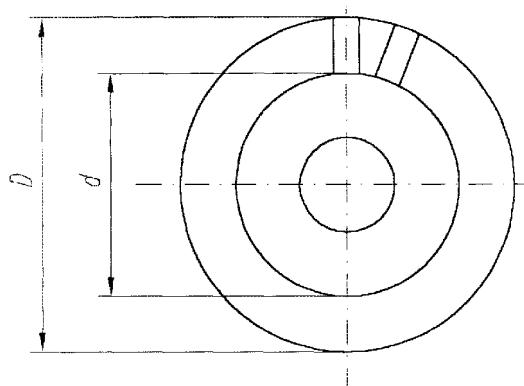

Фиг. 5

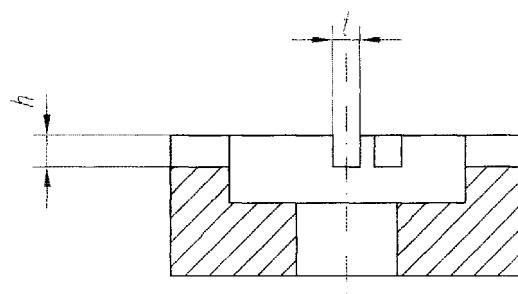

Фиг. 6